

NAWIERTKA NWZ/PE PN16

Nawiertka wodociągowa do rur PVC i PE

1300

NWZ/PE PN16 SPOTTING DRILL

Water pipeline spotting drill for PVC and PE pipes

АППАРАТ СВЕРИЛЬНЫЙ NWZ/PE PN16

Устройство сверильное водопроводное для труб ПВХ и ПЭ



Zastosowanie

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Application

Water intended for human consumption.

Применение

Вода предназначена для питья.

Dopuszczenie

Państwowy Zakład Higieny Warszawa

Admission

The State Hygiene Institute in Warsaw.

Допуск

Государственное Звездение Гигиены в Варшаве.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze PN16.
Temp. max. 40°C.
Przyłącze gwintowe wg PN-EN 228-1.
Wymagania i badania wg PN-EN 1074 - 1 i 2

Technical data

Working pressure PN16.
Max. temp. 40°C.
Threaded connection according to PN-EN 228-1.
Requirements and tests according to PN-EN 1074 - 1 and 2.

Технические данные

Рабочее давление PN16
Максимальная температура 40°C
Винтовое присоединение по PN-EN 228-1
Требование и исследование по PN-EN 1074 - 1 и 2.

Cechy konstrukcyjne


Nawieranie pod ciśnieniem z użyciem aparatu nawierającego. Stopa i obejmę w całości wyłożoną wykładziną gumową. Stopa zintegrowana z zasuwą nr kat. 2630, 2640. Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości 250µm i odporności na przebicie 3kV.

Design features

Pressure spotting using a drilling apparatus. Foot and bracket coated with rubber lining. Foot integrated with bolt, cat. No. 2630, 2640. Internal and external protection against corrosion with epoxy powder paint RAL 5005 with a thickness of 250µm and puncture resistance of 3kV RAL.

Конструкционные требования

Накрутка под давлением с применением навёртывающего аппарата ножка и обжимная полностью покрыты резиной. Ножка интегрирована с задвижкой номер кат. 2630, 2640. Внутренняя и внешняя охрана от коррозии защечиной порошковой оксираной краской RAL 5005 толщина 250µm и прочностью на пробой 3kV.

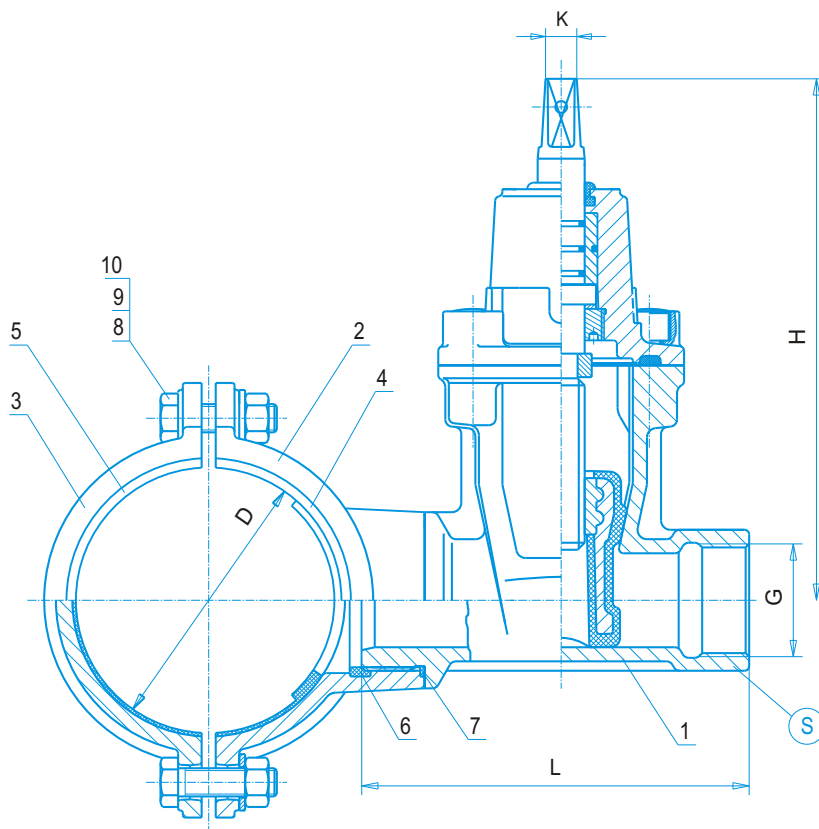

Nr	Część (Part)	Materiały (Materials)
1	Zasuwa	nr katalogowy - 2630, 2640
2	Stopa	żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
3	Obejma	żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
4	Wykładzina stopy	guma EPDM / NBR
5	Wykładzina obejmy	guma EPDM / NBR
6	Uszczelka stopy	guma EPDM / NBR
7	O-ring	guma EPDM / NBR
8	Śruba M12	Stal ocynk lub nierdzewna
9	Nakrętka M12	Stal ocynk lub nierdzewna
10	Podkładka 13	Stal ocynk lub nierdzewna

D/G	NWZ/PE	DN	G	D	H	L	K	S	masa (kg)	Nr katalogowy
90/40	1 1/2"	80	11/2"	90	210	275	14	60	8,3	1301
110/40	1 1/2"	100	11/2"	110	210	295	14	60	9,6	1305
160/40	1 1/2"	150	11/2"	160	210	345	14	60	11,6	1310
90/50	2"	80	2"	90	220	305	14	75	10,0	1315
110/50	2"	100	2"	110	220	324	14	75	11,0	1320
160/50	2"	150	2"	160	220	375	14	75	13,9	1325

Instrukcja nawiercania:

- zamontować nawiertkę wraz z uszczelką i opaską gumową na rurociągu,
- otworzyć zasuwę do uzyskania wolnego przełotu na średnicy DN,
- zamontować na zasuwie aparat do nawiercania,
- dokonać odwiertu na rurociągu,
- wycofać wiertło poza strefę klina zamykającego zasuwę,
- zamknąć zasuwę,
- wykręcić aparat do nawiercania,
- rozprzewadzić odpowiednią instalację wodociągową.

Spotting instruction:

- mount the spotting drill with seal and the rubber band on the pipeline;
- open the valve wedge to reach free passage at the DN diameter;
- mount the spotting apparatus on the valve wedge;
- make the drilling;
- draw the drill back beyond the closing wedge;
- close the valve wedge;
- unscrew the spotting apparatus;
- spread the water system.

Инструкция по сверловке:

- установите аппарат вместе с прокладкой и резиновой манжетой на трубопровод;
- откройте задвижку для получения свободного прохода по диаметру DN;
- установите сверильный аппарат на задвижку;
- Произведите отверстие на трубопроводе;
- Отведите сверло за зону клина, закрывающего задвижку;
- закройте задвижку;
- снимите сверильный аппарат;
- разведите нужную водо-проводную сеть